
ДИСТРИБУТИВ ОС GNU/LINUX НА БАЗЕ BUILDROOT ДЛЯ 1892ВМ14Я. СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ

**Версия v2.4-2
24.08.2017**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1	О документе	3
2	Список ограничений	4
2.1	Нестабильная работа USB при одновременном использовании Ethernet . . .	4
2.2	Низкая скорость передачи Wi-Fi	4
2.3	Ошибка “Caught OUT_FIFO_INT interrupt” при установке 1080p@60 . . .	4
2.4	Некорректно рассчитываются тайминги <i>vproutfb</i>	4
2.5	Ошибки компиляции при сборке драйвера <i>arasan-gemac</i> в U-Boot	5

1. О ДОКУМЕНТЕ

Документ содержит описание ограничений дистрибутива операционной системы GNU/Linux на базе Buildroot для микросхемы 1892BM14Я (MCom-02).

Описание каждого ограничения состоит из следующих секций:

1. “Описание” — содержит подробное описание ограничения.
2. “Номер ограничения” — содержит уникальный номер ограничения.
3. “Версия ПО” — содержит версию программного обеспечения на которой обнаружено данное ограничение.
4. “Применимость” — содержит список отладочных модулей, для которых применимо данное ограничение.

2. СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ

2.1 Нестабильная работа USB при одновременном использовании Ethernet

Описание: При одновременном использовании USB и Ethernet наблюдается нестабильная работа USB: подключенные USB-клавиатура или USB-мышь через некоторое время перестают отвечать.

Номер ограничения: #MCOM02SW-311

Версия ПО: Buildroot v2.4

Применимость: Салют-ЭЛ24ОМ1 с установленным Салют-ЭЛ24ПМ1

2.2 Низкая скорость передачи Wi-Fi

Описание: На модулях Салют-ЭЛ24ОМ1 наблюдается низкая скорость передачи (1 Mib/s) Wi-Fi.

Номер ограничения: #MCOM02SW-320

Версия ПО: Buildroot v2.4

Применимость: Салют-ЭЛ24ОМ1 с установленным Салют-ЭЛ24ПМ1

2.3 Ошибка “Caught OUT_FIFO_INT interrupt” при установке 1080p@60

Описание: На модулях Салют-ЭЛ24Д1 при установке разрешения дисплея 1080p@60 возможно появление ошибки “Caught OUT_FIFO_INT interrupt”. Подключенный HDMI-монитор при появлении ошибки гаснет.

Номер ограничения: #MCOM02SW-370

Версия ПО: Buildroot v2.4

Применимость: Салют-ЭЛ24Д1

2.4 Некорректно рассчитываются тайминги *vpoutfb*

Описание: При установке разрешений дисплея 1280x720@60, 1920x1080@30 или 640x480@60 возможно появление ошибки “Video not stable!”. На подключенный HDMI-монитор при этом выводится сообщение “The current input timing is not supported by the monitor display”. Ошибки происходят из-за некорректного расчета таймингов в драйвере *vpoutfb*.

Номер ограничения: #MCOM02SW-244

Версия ПО: Buildroot v2.3, Buildroot v2.4

Применимость: Салют-ЭЛ24Д1

2.5 Ошибки компиляции при сборке драйвера *arasan-gemac* в U-Boot

Описание: При включении в конфигурации U-Boot сборки драйвера Ethernet *arasan-gemac* наблюдаются ошибки компиляции U-Boot.

Номер ограничения: #МСОМ02SW-372

Версия ПО: Buildroot v2.4

Применимость: Все поддерживаемые модули