

# **ДИСТРИБУТИВ ОС GNU/LINUX НА БАЗЕ BUILDROOT ДЛЯ 1892ВМ14Я. СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ**

**Версия v2.8-2  
09.04.2018**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1</b>	<b>О документе</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Список ограничений</b>	<b>4</b>
2.1	Нестабильная работа USB при одновременном использовании Ethernet . . .	4
2.2	Низкая скорость передачи Wi-Fi . . . . .	4
2.3	Ошибка “Caught OUT_FIFO_INT interrupt” при установке 1080p@60 . . .	4
2.4	Некорректно рассчитываются тайминги <i>vproutfb</i> . . . . .	4
2.5	Не работает прием видео с видеомодуля LINK OV2715 Rev 1.0 . . . . .	5
2.6	Не работает механизм CPU hotplug . . . . .	5

## 1. О ДОКУМЕНТЕ

Документ содержит описание ограничений дистрибутива операционной системы GNU/Linux на базе Buildroot для микросхемы 1892ВМ14Я (MCom-02).

Описание каждого ограничения состоит из следующих секций:

1. “Описание” — содержит подробное описание ограничения.
2. “Номер ограничения” — содержит уникальный номер ограничения.
3. “Версия ПО” — содержит версию программного обеспечения на которой обнаружено данное ограничение.
4. “Применимость” — содержит список модулей, для которых применимо данное ограничение.

## 2. СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ

### 2.1 Нестабильная работа USB при одновременном использовании Ethernet

**Описание:** При одновременном использовании USB и Ethernet наблюдается нестабильная работа USB: подключенные USB-клавиатура или USB-мышь через некоторое время перестают отвечать.

**Номер ограничения:** #MCOM02SW-311

**Версия ПО:** Buildroot v2.4 - Buildroot v2.8

**Применимость:** Салют-ЭЛ24ОМ1 с установленным Салют-ЭЛ24ПМ1

### 2.2 Низкая скорость передачи Wi-Fi

**Описание:** На модулях Салют-ЭЛ24ОМ1 наблюдается низкая скорость передачи (1 Mib/s) Wi-Fi.

**Номер ограничения:** #MCOM02SW-320

**Версия ПО:** Buildroot v2.4 - Buildroot v2.8

**Применимость:** Салют-ЭЛ24ОМ1 с установленным Салют-ЭЛ24ПМ1/Салют-ЭЛ24ПМ2

### 2.3 Ошибка “Caught OUT\_FIFO\_INT interrupt” при установке 1080p@60

**Описание:** На модулях Салют-ЭЛ24Д1 при установке разрешения дисплея 1080p@60 возможно появление ошибки “Caught OUT\_FIFO\_INT interrupt”. Подключенный HDMI-монитор при появлении ошибки гаснет.

**Номер ограничения:** #MCOM02SW-370

**Версия ПО:** Buildroot v2.4 - Buildroot v2.8

**Применимость:** Салют-ЭЛ24Д1, Салют-ЭЛ24Д2

### 2.4 Некорректно рассчитываются тайминги *vprofb*

**Описание:** При установке разрешений дисплея 1280x720@60, 1920x1080@30 или 640x480@60 возможно появление ошибки “Video not stable!”. На подключенный HDMI-монитор при этом выводится сообщение “The current input timing is not supported by the monitor display”. Ошибки происходят из-за некорректного расчета таймингов в драйвере *vprofb*.

**Номер ограничения:** #MCOM02SW-244

**Версия ПО:** Buildroot v2.3 - Buildroot v2.8

**Применимость:** Салют-ЭЛ24Д1, Салют-ЭЛ24Д2

## 2.5 Не работает прием видео с видеомодуля LINK OV2715 Rev 1.0

**Описание:** На модулях Салют-ЭЛ24Д1, Салют-ЭЛ24Д2 не работает прием видео с видеомодуля LINK OV2715 Rev 1.0. Ошибка наблюдается из-за некорректного описания видеомодуля в Device Tree.

**Номер ограничения:** #MCOM02SW-740

**Версия ПО:** Buildroot v2.8

**Применимость:** Салют-ЭЛ24Д1, Салют-ЭЛ24Д2

## 2.6 Не работает механизм CPU hotplug

**Описание:** Нет возможности отключать процессорные ядра из пространства пользователя.

**Номер ограничения:** #MCOM02SW-738

**Версия ПО:** Buildroot v2.8

**Применимость:** Все поддерживаемые модули.